

Audi A6/RS6 前照灯に関する対策

リコール届出番号	外-1706	リコール届出日	平成22年10月21日
不具合の部位(部品名)	車幅灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車幅灯一体型の前照灯において、灯火器裏側カバーのシーリング材が不適切なため、シーリング材の気化成分により車幅灯（発光ダイオード）の電気基板接点が腐食して接触不良を起こし、車幅灯が点灯しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、左右の車幅灯一体型の前照灯の製造年月日を点検し、対象となるものは当該車幅灯一体型の前照灯を対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
アウディ	ABA-4FBUHS	RS6 / RS6 アバント	WUAZZZ4F98N901160 ~ WUAZZZ4F08N902861 平成20年 6月21日 ~ 平成20年12月15日	150		
			WUAZZZ4FX9N900293 ~ WUAZZZ4F69N901277 平成20年12月 4日 ~ 平成21年 7月13日	137		
			WUAZZZ4F8AN900278 ~ WUAZZZ4F9AN900693 平成21年12月 7日 ~ 平成22年 6月17日	8		
	ABA-4FCAJA	A6 3.0 TFSI クワトロ / A6 アバント 3.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ4F69N005801 ~ WAUZZZ4FX9N058016 平成20年11月25日 ~ 平成21年 6月 5日	108		
			WAUZZZ4F2AN000972 ~ WAUZZZ4F0AN008326 平成21年 7月 6日 ~ 平成21年 8月 5日	16		
	ABA-4FCAJS	A6 3.0 TFSI クワトロ / A6 アバント 3.0 TFSI クワトロ	WAUZZZ4F79N005497 ~ WAUZZZ4F39N057807 平成20年11月25日 ~ 平成21年 6月17日	166		
			WAUZZZ4F1AN000199 ~ WAUZZZ4F2AN008568 平成21年 7月 6日 ~ 平成21年 8月 5日	37		
	ABA-4FCCES	A6 2.8 FSI クワトロ / A6 アバント 2.8 FSI クワトロ	WAUZZZ4F19N006287 ~ WAUZZZ4F19N058292 平成20年11月25日 ~ 平成21年 6月 5日	190		
			WAUZZZ4F7AN000255 ~ WAUZZZ4F5AN007074 平成21年 7月13日 ~ 平成21年 8月 5日	5		
		(計4型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年 6月21日 ~ 平成22年 6月17日	(計 817台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

