


Audi e-tron GT / RS e-tron GT ABSコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2024年7月12日
不具合の内容	ブレーキ作動時における、ABSコントロールユニット（ハイドロリックユニット付）を制御するプログラムが不適切なため、ポンプモーターの作動に合わせてサクションバルブを閉じるタイミングがずれることにより、回路内に負圧がかかることがあります。そのため、わずかなエアを吸い込むことがあり、車両速度が非常に低速の場合、ハイドロリックユニットの作動音が大きくなることや、ブレーキペダルの踏みしるが増加するおそれがあります。
改善の内容	全車両、ABSコントロールユニットを対策プログラムに書き換えます。また、ブレーキシステムのエア抜きを行います。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFW0N7902074～ WAUZZZFWXR7900290 令和3年8月6日～令和5年11月27日	284	
	ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFW0N7003487～ WAUZZZFWXP7007209 令和3年9月24日～令和5年11月1日	379	
			（輸入期間の全体の範囲） 令和3年8月6日～令和5年11月27日	（計663台）	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

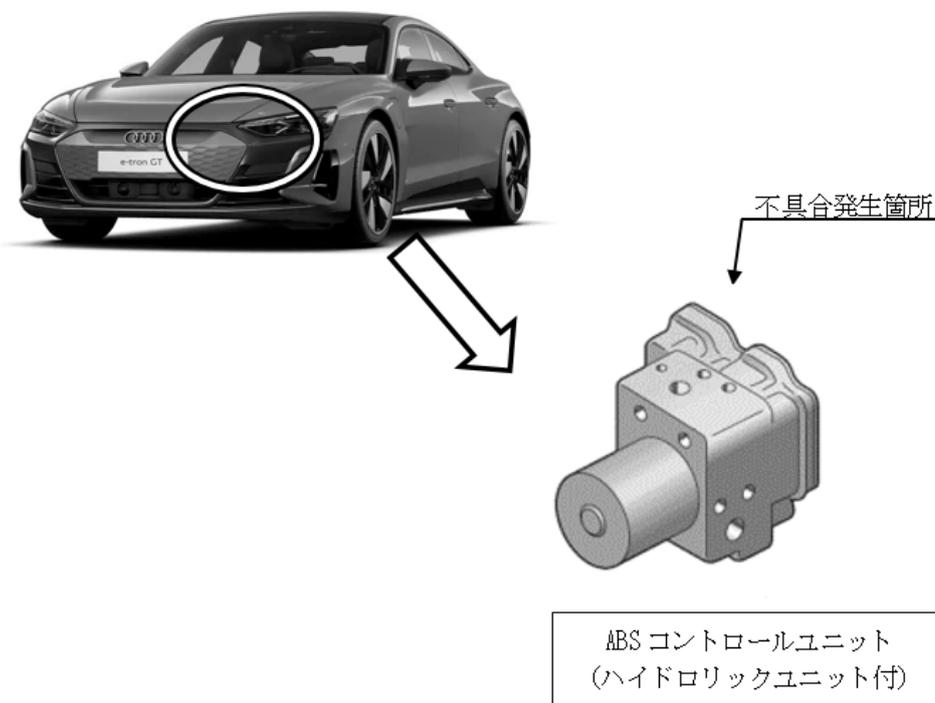

注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

識別： 「49A4」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

